

2019 年 9 月 30 日

お客様各位

エナジーサポート株式会社

過電流ロック形高圧気中開閉器（通称：P A S、S O G）

ご使用中のお客様へのお知らせ

平素は弊社製品をご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。

2009 年 7 月から 2013 年 6 月までに、弊社が製造しました過電流ロック形高圧気中開閉器（通称：P A S、S O G）の 制御装置において、動作整定タップを目盛りからずれた状態で使用されますとお客様の意向とは異なった動作時間となりますので、ご使用の際にはご注意くださいようお願い致します。

1. 発生事象

動作整定タップを目盛りに合わせず左側に回し過ぎますと、0.2 秒で動作せずタップの最大値である 0.6 秒で動作する場合があります。

この状態では、地絡事故発生時に変電所との動作時間協調等が取れず、事故となる可能性がありますので、ご使用の際にはご注意くださいとともに今一度、図 2 のようにタップが目盛りに正常に合わせた状態となっていることをご確認いただきますようお願いいたします。

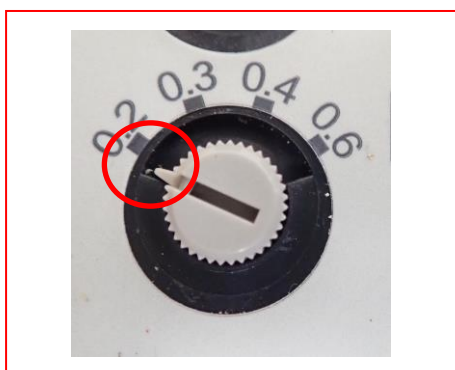


図 1：誤

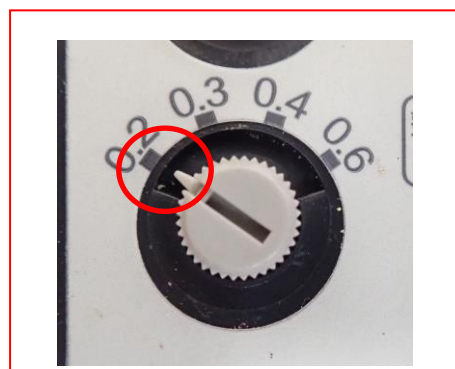


図 2：正

2. 対象製品

2009 年 7 月～2013 年 6 月までに製造した下記形式が対象となります。

区分	形式	
方向性	D G C L - R 3 - J	D G C L - R 3 - J V
	D G C L - R 3 - S	D G C L - R 3 - S V
	D G C L - R 3 - M	

※2013 年 7 月以降は、新型モデルとなりタップの構造も変わっています。

製造年月は、制御装置右上に捺印されています。

3. 取り扱いについて

制御装置の整定タップの取り扱いは、電気主任技術者の資格を有する方が行うようお願いいたします。

4. お問い合わせ窓口

時間	お問い合わせ窓口
平日 9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)	エナジーサポート 電材技術サービスチーム <u>0568-67-0259</u> https://www.energys.co.jp/inq/denzai.php

以上